PikoCNC Board "P"

08.07.2022



Podstawowe parametry

| Rodzaj komunikacji | ETHERNET |
|---|-----------------------|
| Rodzaj sterowania | STEP / DIR |
| Liczba obsługiwanych osi | 5 |
| Max częstotliwość STEP | 300 kHz |
| Oś techniczna | ТАК |
| Max ilość instrukcji PLC | 250 |
| Tryb wrzeciona STEP/DIR | TAK (dla osi "A") |
| Pomiar prędkości obrotowej wrzeciona | ТАК |
| Liczba wejść | 18 |
| Liczba wyjść | 7 |
| Max obciążenie wyjścia | 100mA |
| Wyjście 0-10V | ТАК |
| Liczba wejść analogowych | 1 (0-10V lub 4-20mA) |
| Zasilanie CPU | 24 V DC +/-10% 100mA |
| Zasilanie I/O | 24 V DC +/-10% 300mA |
| Wymiary (mm) | 150x100mm |

Wstęp

Dokument objaśnia tylko stronę fizyczną podłączenia danych elementów do kontrolera. Stronę programową można znaleźć w dokumencie "PLC_manual"

Widok ogólny



| Nr. | Opis |
|-----|--|
| 1 | Gniazdo ETHERNET |
| 2 | Diody ACT i LINK sygnalizujące stan połączenia sieciowego. |
| 3 | Przycisk PROG służący do wprowadzania kontrolera w tryb aktualizacji oprogramowania. |
| 4 | Złącze EXPANSION służące do podłączenia dodatkowych modułów. UWAGA! Złącze nie jest kompatybilne ze złączem w płytach "M" ! |
| 5 | Zaciski złącza wejścia analogowego. |
| 5A | Zworka trybu pracy wejścia analogowego: 0-10V lub 4-20mA |
| 6 | Bezpiecznik 0.5A zabezpieczający zasilanie części I/O kontrolera. Bezpiecznik przepali się również gdy podłączymy odwrotnie zasilnie części I/O (błędna polaryzacja) . |
| 7 | Złącze zasilania kontrolera podzielone na dwie sekcje I/O oraz CPU. |
| 7A | Dwie diody sygnalizujące zasilanie obu sekcji kontrolera. |
| 8 | Złącze wyjść sterujących. (7 zacisków) |
| 9 | Złącze wyjść przekaźnika sterującego sygnałem ENABLE (3 zaciski) |
| 10 | Wyjście napięcia 0-10V sterującego obrotami wrzeciona (2 zaciski) |
| 11 | Złącze 2 wejść z wyprowadzonymi dwoma zaciskami "+" i "-" (4 zaciski) |
| 12 | Złącze 15 wejść z wyprowadzonym jednym zaciskiem "-". Drugi koniec jest wspólny.(15 zacisków) |
| 12A | Dwa szybkie wejścia (16,17) przeznaczone do pomiaru prędkości obrotowej |

PikoCNC Board "P" v1.0

| Nr. | Opis |
|-----|---|
| | wrzeciona. |
| 12B | Wejścia 2,3,4,5 sprzętowo wspierają bazowanie na indeks enkodera. |
| 13 | Dioda STATE obrazująca stan pracy kontrolera: Pulsowanie 2 razy na sekundę – stan oczekiwania na połączenie z programem sterującym. Pulsowanie 1 raz na sekundę – tryb aktualizacji firmware – oczekiwanie na wgranie nowego oprogramowania. Ciągłe świecenie – stan komunikacji z programem sterującym. |
| 14 | Złącze MOTORS zawierające sygnały STEP/DIR do sterowania silnikami. |
| 15 | Zworki ustalające potencjały na złączu MOTORS i ENABLE (patrz schematy). |

Zasilanie kontrolera

Kontroler posiada dwa niezależne obwody zasilania: jeden dla części cyfrowej (CPU) drugi dla wejść/wyjść (I/O). Aby uzyskać separacje galwaniczną obu części musimy zastosować dwa zasilacze, jeśli nie zależy nam na izolacji wystarczy jeden.

Wariant z dwoma zasilaczami.



Wariant z jednym zasilaczem.



UWAGA ! Szklany bezpiecznik topikowy zabezpieczający obwód I/O w razie przepalenia można wymienić tylko na bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym = 0.5A

Złącze "Motors"

| Numer | Symbol | Opis |
|-------|----------|---|
| 1 | СОМ | Połączenie wspólne dla wszystkich sygnałów. |
| 2 | STEP_0 | Sygnał STEP kanału #0 |
| 3 | DIR_0 | Sygnał DIR kanału #0 |
| 4 | СОМ | Połączenie wspólne dla wszystkich sygnałów. |
| 5 | STEP_1 | Sygnał STEP kanału #1 |
| 6 | DIR_1 | Sygnał DIR kanału #1 |
| 7 | СОМ | Połączenie wspólne dla wszystkich sygnałów. |
| 8 | STEP_2 | Sygnał STEP kanału #2 |
| 9 | DIR_2 | Sygnał DIR kanału #2 |
| 10 | СОМ | Połączenie wspólne dla wszystkich sygnałów. |
| 11 | STEP_3 | Sygnał STEP kanału #3 |
| 12 | DIR_3 | Sygnał DIR kanału #3 |
| 13 | СОМ | Połączenie wspólne dla wszystkich sygnałów. |
| 14 | STEP_4 | Sygnał STEP kanału #4 |
| 15 | DIR_4 | Sygnał DIR kanału #4 |
| 16 | СОМ | Połączenie wspólne dla wszystkich sygnałów. |
| 17 | STEP_TAX | Sygnał STEP osi technicznej |
| 18 | DIR_TAX | Sygnał DIR osi technicznej |
| 19 | CPU_GND | GND |
| 20 | CPU VCC | +5V |

Rozkład wyprowadzeń na złączu Motors:





Na złączu sygnały rozmieszczono tak aby można było łatwo rozdzielić taśmę na sześć części (po 3 linie) i w prosty sposób połączyć z poszczególnymi sterownikami osi.

UWAGA ! Do wyjść "+5V" absolutnie nie należy podłączać jakichkolwiek zewnętrznych źródeł napięcia !

Połączenie zakończeń taśmy z listwami zaciskowymi: obrobione końcówki taśmy warto zaopatrzyć w końcówki tulejkowe. Najlepiej zastosować rurki o takiej średnicy aby w środek mieściła się także (na styk) izolacja żyły. Zagniecenie rurki wraz z krótkim odcinkiem izolacji daje bardzo trwałe i pewne zakończenie taśmy.

Wyjście "ENABLE"



Schemat wewnętrzny wyjścia obsługującego sygnał "Enable".

Zworką SW_2 możemy wybrać potencjał wejścia E_CM.

UWAGA ! Jeżeli do wejścia E_CM na listwie ma być podłączony zewnętrzny potencjał - musimy całkowicie zdjąć zworkę ze złącza SW_2 !

Z Poziomu PLC przekaźnikiem na wyjściu "Enable" steruje wyjście OUT 7.

Sposób podłączenia typowego driver-a z optoizolacją

Wariant ze zworką SW_1 w pozycji CPU_GND



(*) Zależnie od modelu drivera

Wariant ze zworką SW_1 w pozycji CPU_+5V



(*) Zależnie od modelu drivera

Podłączenie driver-a z wykorzystaniem modułu wyjść różnicowych

Jeśli zamierzamy korzystać z sygnału STEP o częstotliwości większej niż 300KHz lub też sygnał STEP ma być dostarczony do odległego miejsca, to należy użyć dodatkowego modułu wyjść różnicowych i połączenia za pomocą ekranowanej skrętki.



Listwy zaciskowe IN / OUT

Schemat podłączenia cewek przekaźników do wyjść.

Wszystkie wyjścia są w standardzie 24V zatem na takie napięcie muszą być cewki przekaźników, lampki kontrolne czy inne podłączane obciążenie. Dla minimalizacji zakłóceń, które mogą wpływać negatywnie na stabilność pracy elektroniki należy stosować przekaźniki z diodą przeciwprzepięciową.



Schemat podłączenia do wejść styków mechanicznych: przycisków, krańcówek, czujników.

Wszystkie wejścia są w standardzie 24V. Wejścia 0 i 1 mają wyprowadzone wyjścia "+" i "-" natomiast pozostałe wejścia tylko "-". Zatem, do wejść 0 i 1 możemy podłączyć zarówno czujniki zbliżeniowe typu NPN jak i PNP. Natomiast do pozostałych wejść tylko typu NPN.

Uproszczony schemat wewnętrzny wejść o numerach 2 - 17



Uproszczony schemat wewnętrzny wejść o numerach 0 i 1



Schemat podłączenia do wejść 2-17 przełączników mechanicznych



Schemat podłączenia do wejść 2-17 czujników zbliżeniowych (indukcyjnych) NPN



Schemat podłączenia do wejść 0-1 przełączników mechanicznych



Schemat podłączenia do wejść 0-1 czujników zbliżeniowych (indukcyjnych) NPN i PNP



Schemat podłączenia do wejść 2-17 impulsatora mechanicznego (enkodera)



Podłączenie impulsatora elektronicznego.

Zadajniki tego typu produkowane są na różne napięcia zasilania – dlatego należy zwrócić uwagę czy nasz zadajnik może być zasilany napięciem 24V. Tranzystory mogą być dowolne typu NPN np. BC337 itp.



Schemat podłączenia wyjścia indeks z serwonapędu

Jeśli wyjście sygnału indeks z serwonapędu jest typu OC (otwarty kolektor) to możemy taki sygnał podłączyć bezpośrednio do wejść kontrolera. Natomiast jeśli jest to wyjście w standardzie 5V (różnicowe), to należy zrobić to przez transoptor jak w schemacie na rysunku. Transoptor może być typu PC817 lub podobny.

Jako wejść dla sygnałów indeks należy używać wejść 2,3,4,5 kontrolera, które w trybie bazowania na indeks działają w specjalny sposób wykrywając nawet najkrótsze impulsy.

Połączenie sygnału indeks serwonapędu z wyjściem typu OC



Połączenie sygnału indeks serwonapędu z wyjściem różnicowym 5V



Listwa zaciskowa Analog IN

Schemat podłączenia dalmierza laserowego z wyjściem 4-20mA do wejścia analogowego



Wejścia pomiaru prędkości obrotowej wrzeciona.

Płyta "P" obsługuje dwa tryby pomiaru prędkości:

| Tryb | Opis | Metoda | Pasmo |
|------|---|-------------------------------------|----------|
| A+Z | Sygnał fali prostokątnej na wejściu A (np. 100 impulsów na obrót) oraz sygnał indeks (jeden na obrót). Sygnał Z (indeks) służy do synchronizacji ruchu. | Pomiar częstotliwości. | 0 - 1MHz |
| Z | sygnał indeks (Z) – zawsze jeden na obrót. Sygnał wyznacza zarazem prędkość i synchronizacje ruchu. | Pomiar czasu pomiędzy impulsami. | 0 - 1MHz |

Przypisanie wejść:

| Nr. wejścia | Sygnał |
|-------------|----------------------|
| 16 | Z (indeks) |
| 17 | A (impulsy enkodera) |

Konfiguracja połączenia sieciowego

Otwieramy okno połączenia sieciowego naszej karty (ethernetowej). Następnie zaznaczmy na liście "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" i klikamy na "Właściwości".

| | Udostępnianie |
|------|--|
| Połą | cz, używając: |
| 2 | Karta Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethemet NIC |
| Торо | Konfiguruj |
| | Hamonogram pakietów QoS |
| | Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft N Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) Sterownik Wezwy mapowania z odnajdywaniem topolo Responder odnajdywania topologii warstwy łącza |
| | Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft N Protokół internetowy w wersji (CTCP /IPv6) Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) Sterownik Weżwy mapowania z odnajdywaniem topolo Responder odnajdywania topologii warstwy łącza Zainstaluj Odinstaluj Właściwości |

Okno, które się pojawi wypełniamy jak niżej:

| Przy odpowiedniej konfiguracji siec niezbędne ustawienia protokołu IP uzyskać ustawienia protokołu IP od | :i możesz automatycznie uzyskać •. W przeciwnym wypadku musisz d administratora sieci. |
|--|--|
| O Uzyskaj adres IP automatyczi | nie |
| 🕘 Użyj następującego adresu IP | P: |
| Adres IP: | 192.168.0.10 |
| Maska podsieci: | 255.255.255.0 |
| Brama domyślna: | 20 × 4 3 |
| Uzvskaj adres serwera DNS a | automatycznie |
| O Użyj następujących adresów | serwerów DNS: |
| Preferowany serwer DNS: | · · · |
| Alternatywny serwer DNS: | 6 0 X |
| Sprawdź przy zakończeniu po ustawień | oprawność Zaawansowane |

Czyli - Adres IP: 192.168.0.10 Maska: 255.255.255.0 Pozostałe pola zostawiamy puste.

Dodatkowo w ustawieniach "Kontroler" programu sterującego należy zaznaczyć odpowiedni typ kontrolera:

| Ustawienia - Kontroler X | Ċ |
|---|---|
| | |
| Ustawienia - Kontroler × VUstawienia osi - X - Z - A - B - Parametry wspólne VUstawienia pomiarów - Bazowanie - Pomiar długości narzędzia - Pomiar długości narzędzia - Pomiar wysokości materiału V Wrzeciono - Oś techniczna - Impulsator zadajnika - Pozycjonowanie optyczne - Skanowanie - MODBUS - Kontroler | |
| Makra Ustawienia geometrii Plugin Komunikaty Import / Eksport | |
| ✓ OK ④ Porzuć | |

Do połączenia komputera z kontrolerem należy użyć przewodu krosowanego, natomiast do połączenia z urządzeniami typu switch lub router przewód powinien być niekrosowany. Jeśli po podłączeniu kontrolera do urządzenia sieciowego nie świeci dioda LINK, to może to świadczyć o użyciu niewłaściwego przewodu.

Przewód UTP powinien być ekranowany (F/UTP lub SF/UTP). W komplecie z kontrolerem dostarczany jest przewód krosowany.

Kontrola połączenia sieciowego

Jeśli uda się połączyć z kontrolerem, to należy jeszcze sprawdzić jakość tego połączenia. Z górnej belki menu wybieramy Pomoc/Monitor i w zakładce "Kontroler" sprawdzamy parametr "FRAME/S" - Zależnie od komputera parametr potrafi dochodzić do 360, natomiast jeśli jest mniejszy niż 50, to należy szukać przyczyny takiego stanu rzeczy – np. czy nasz program antywirusowy nie spowalnia (lub całkiem blokuje) komunikacji.

| Monitor | X |
|---------------------|------------------------------|
| Bazowanie Kontroler | Indeks enkodera SYS |
| TYP P BUILD Ju | 1 8 2022 11:59:18 |
| FirmWare: | 5.12 |
| Max step freq: | 300 kHz |
| Fifo size: | 6500 |
| Fifo level: | 0 |
| Frame / s: | 350 |
| Coords / s: | 17850 |
| Controller Err: | 0 |
| PC Err: | 2305 |
| Plugin: | Plugin MPG XHC WHB04B-4 v1.3 |
| Modbus: | OFF |
| | |
| | |

Aktualizacja oprogramowania kontrolera (FirmWare)

Aby zaktualizować wewnętrzne oprogramowania kontrolera musimy najpierw wprowadzić go w tryb aktualizacji - można to zrobić na dwa sposoby:

- 1. Przy wyłączonym zasilaniu kontrolera przytrzymać przycisk "PROG" na płycie, a następnie (cały czas go trzymając) załączyć zasilanie kontrolera. Przycisk należy trzymać tak długo, aż zacznie pulsować dioda "STATE".
- 2. Gdy kontroler jest już załączony, a nie jest nawiązana komunikacja z programem sterującym naciskamy przycisk PROG i trzymamy przez czas dłuższy niż 2 sek do momentu, aż zacznie wolniej pulsować dioda "STATE".

Kiedy kontroler jest w trybie aktualizacji dioda STATE pulsuje wolniej niż zwykle tzn. 1 raz/sek. Następnie wchodzimy w ustawienia kontrolera zakładka "Kontroler" i klikamy dolny przycisk. W oknie, które się pojawi, najpierw otwieramy plik firmware (pliki z rozszerzeniem ".wsp") a następnie klikamy "Programuj". Po pomyślnym programowaniu kontrolera zostanie on automatycznie zresetowany.

| Jstawienia - Kontroler | \times |
|---|----------|
| Ustawienia osi X Y Z A B Parametry wspólne Ustawienia pomiarów Bazowanie Pomiar długości narzędzia Pomiar wysokości materiału Wizeciono Oś techniczna Impulsator zadajnika Porcienowania ontkrzna | |
| - Skanowanie - MODBUS - Kontroler - Wymiana narzędzia - Makra - Ustawienia geometrii - Plugin - Komunikaty | |
| Import / Eksport | |
| ✓ OK 🚯 Porzuć | |

O aktualnie wgranej wersji i typie firmware można zorientować się w oknie monitora.



Wymiary płyty (mm)

PPHU ELCOSIMO Andrzej Woźniak ul. Zielona 1B 62-110 Damasławek